

Italiano

## Manuale di istruzioni

Termometri RTD / termocoppia  
**HD2178.1 – HD2178.2**



Aziende / Marchi di GHM

Members of GHM GROUP

**GREISINGER**  
**HONSBERG**  
**Martens**  
**IMTRON**  
**Delta OHM**

[www.deltaohm.com](http://www.deltaohm.com)

Conservare per utilizzo futuro.

## SOMMARIO

|   |           |
|---|-----------|
| <b>INTRODUZIONE .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>DESCRIZIONE TASTIERA E MENU .....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>LE SONDE .....</b>   | <b>14</b> |
| MISURA DI TEMPERATURA .....   | 14        |
| Taratura della sonda di temperatura RTD e termocoppia in linea con lo strumento.....              | 14        |
| Istruzioni per il collegamento del connettore TP47 per sonde Pt100 a 4 fili, Pt1000 e Ni1000..... | 15        |
| Connessione diretta del sensore Pt100 a 4 fili.....   | 17        |
| <b>MODALITÀ DI IMPIEGO DELLO STRUMENTO E AVVERTENZE .....</b>                                     | <b>18</b> |
| <b>SEGNALAZIONI DELLO STRUMENTO E MALFUNZIONAMENTI.....</b>                                       | <b>19</b> |
| <b>SEGNALAZIONE DI BATTERIA SCARICA E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE .....</b>                       | <b>21</b> |
| <b>MAGAZZINAGGIO DELLO STRUMENTO .....</b>  | <b>22</b> |
| <b>INTERFACCIA SERIALE E USB .....</b>  | <b>23</b> |
| <b>LE FUNZIONI DI MEMORIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DATI AD UN PC.....</b>                           | <b>25</b> |
| LA FUNZIONE LOGGING - SOLO PER HD2178.2 .....   | 25        |
| CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA - SOLO PER HD2178.2 .....   | 25        |
| LA FUNZIONE STAMPA .....  | 26        |
| <b>COLLEGAMENTO AD UN PC .....</b>  | <b>27</b> |
| COLLEGAMENTO ALLA PORTA SERIALE RS232C DELLO STRUMENTO .....                                      | 27        |
| COLLEGAMENTO ALLA PORTA USB 2.0 DELLO STRUMENTO - SOLO PER HD2178.2 .....                         | 27        |
| <b>NOTE SUL FUNZIONAMENTO E LA SICUREZZA OPERATIVA .....</b>                                      | <b>28</b> |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI STRUMENTI.....</b>  | <b>29</b> |
| SONDE Pt100 A 4 FILI E Pt1000 A 2 FILI.....   | 31        |
| SONDE DI TEMPERATURA SENSORE Pt100 CON MODULO SICRAM .....  | 32        |
| <b>CODICI DI ORDINAZIONE .....</b>  | <b>33</b> |

## INTRODUZIONE

L'**HD2178.1** e l'**HD2178.2** sono strumenti portatili con display LCD di grandi dimensioni. Misurano la temperatura con sonde ad immersione, penetrazione, contatto o aria. Gli strumenti accettano in ingresso al canale A sonde a termocoppia di tipo K, J, T, N od E. In ingresso al canale B sonde con modulo SICRAM e sensore Pt100 o sonde con sensore Pt100 diretto a 4 fili, Pt1000, Ni1000 a 2 fili.

Le sonde con modulo SICRAM sono provviste di modulo di riconoscimento automatico: hanno memorizzati al loro interno i dati di calibrazione di fabbrica.

Lo strumento HD2178.2 è un **datalogger**, memorizza fino a 80.000 campioni che possono essere trasferiti ad un PC collegato allo strumento tramite la porta seriale RS232C o la porta USB 2.0. Da menu è possibile configurare l'intervallo di memorizzazione, la stampa, il baud rate.

I modelli HD2178.1 e HD2178.2 sono dotati di porta seriale RS232C e possono trasferire, in tempo reale, le misure acquisite ad un PC o ad una stampante portatile.

La funzione *Max*, *Min* e *Avg* calcola i valori massimo, minimo e medio.

Altre funzioni sono: la misura relativa REL, la funzione HOLD e lo spegnimento automatico escludibile.

**Gli strumenti hanno grado di protezione IP66.**

**Il presente manuale descrive i modelli HD2178.1 e HD2178.2: se non diversamente specificato, la descrizione è da intendersi applicabile ad entrambi i modelli.**

# Termometro RTD - Termocoppia

## HD2178.1



## HD2178.1

1. Ingresso per termocoppia, connettore mignon standard.
2. Ingresso per sonde, connettore 8 poli DIN45326.
3. Ingresso connettore alimentazione ausiliaria esterna.
4. Simbolo di batteria: indica il livello di carica delle batterie.
5. Indicatori di funzione.
6. Riga di visualizzazione secondaria.
7. Tasto **HOLD/▲**: in funzionamento normale congela la misura; all'interno del menu incrementa il valore corrente.
8. Tasto **FUNC**: visualizza il massimo (MAX), il minimo (MIN) e la media (AVG) delle misure correnti. Premuto insieme al tasto UNIT/UserCal, avvia la calibrazione delle sonde connesse all'ingresso.
9. Tasto **REL/▼**: attiva la modalità di misura relativa (visualizza la differenza tra il valore attuale e quello memorizzato nel momento in cui è stato premuto il tasto); all'interno del menu decrementa il valore corrente.
10. Tasto **SERIAL**: avvia e termina l'invio di dati alla porta di comunicazione seriale.
11. Tasto **MENU**: permette di accedere ed uscire dal menu.
12. Tasto **ENTER**: all'interno del menu conferma la selezione corrente.
13. Tasto **UNIT/USER CAL**: in funzionamento normale seleziona l'unità di misura per la temperatura tra °C o °F ; premuto insieme al tasto FUNC, avvia la procedura di calibrazione delle sonde connesse allo strumento.
14. Tasto **ON-OFF/AUTO-OFF**: accende e spegne lo strumento; premuto insieme al tasto HOLD, disabilita l'autospegnimento automatico.
15. Simboli MAX, MIN e AVG.
16. Riga di visualizzazione principale.
17. Riga dei simboli e dei commenti.
18. Connettore 8 poli mini-DIN per RS232C. Per il collegamento al PC (con cavo HD2110CSNM o C206) o alla stampante (con cavo HD2110CSNM).

# Termometro RTD - Termocoppia

## HD2178.2



## HD2178.2

1. Ingresso per termocoppia, connettore mignon standard.
2. Ingresso per sonde, connettore 8 poli DIN45326.
3. Ingresso connettore alimentazione ausiliaria esterna.
4. Simbolo di batteria: indica il livello di carica delle batterie.
5. Indicatori di funzione.
6. Riga di visualizzazione secondaria.
7. Tasto **HOLD/▲**: in funzionamento normale congela la misura; all'interno del menu incrementa il valore corrente.
8. Tasto **FUNC**: visualizza il massimo (MAX), il minimo (MIN) e la media (AVG) delle misure correnti. Premuto insieme al tasto **UNIT/UserCal**, avvia la calibrazione delle sonde connesse all'ingresso.
9. Tasto **REL/▼**: attiva la modalità di misura relativa (visualizza la differenza tra il valore attuale e quello memorizzato nel momento in cui è stato premuto il tasto); all'interno del menu decrementa il valore corrente.
10. Tasto **SERIAL/ERASE LOG**: avvia e termina l'invio di dati alla porta di comunicazione seriale. All'interno del menu cancella i dati contenuti nella memoria dello strumento.
11. Tasto **LOG/DUMP LOG**: in funzionamento normale, avvia e termina la memorizzazione dei dati nella memoria interna; da menu avvia il trasferimento dei dati dalla memoria dello strumento al PC.
12. Connettore Mini-USB tipo B per USB 2.0. Per il collegamento al PC (con cavo CP23).
13. Tasto **MENU**: permette di accedere ed uscire dal menu.
14. Tasto **ENTER**: all'interno del menu conferma la selezione corrente.
15. Tasto **UNIT/USER CAL**: in funzionamento normale seleziona l'unità di misura per la temperatura tra °C o °F; premuto insieme al tasto **FUNC**, avvia la procedura di calibrazione delle sonde connesse allo strumento.
16. Tasto **ON-OFF/AUTO-OFF**: accende e spegne lo strumento; premuto insieme al tasto **HOLD**, disabilita l'autospegnimento automatico.
17. Simboli MAX, MIN e AVG.
18. Riga di visualizzazione principale.
19. Riga dei simboli e dei commenti.
20. Connettore 8 poli mini-DIN per RS232C. Per il collegamento al PC (con cavo HD2110CSNM o C206) o alla stampante (con cavo HD2110CSNM).

## DESCRIZIONE TASTIERA E MENU

### Premessa

La tastiera dello strumento è composta da tasti a funzione singola come per es. il tasto MENU e da altri a doppia funzione come per es. il tasto ON-OFF/Auto-OFF.

Nei tasti doppi, la funzione riportata nella parte superiore è la "funzione principale", quella riportata nella parte inferiore è la "funzione secondaria". Quando lo strumento è in condizioni di misura standard, è attiva la funzione principale. All'interno del menu oppure in abbinamento al tasto FUNC, è attiva la funzione secondaria del tasto.

La pressione di un tasto è accompagnata da un breve beep di conferma: se viene premuto un tasto errato, il beep ha una durata maggiore.

Di seguito sono descritte in dettaglio le funzioni svolte da ciascun tasto.



### Tasto ON-OFF/Auto-OFF

Accensione e spegnimento dello strumento si effettuano con il tasto ON/OFF. All'accensione si visualizzano, per qualche secondo, tutti i segmenti del display e poi il tipo di calibrazione attiva (CAL FACT = calibrazione di fabbrica; CAL USER = calibrazione utente). Segue un auto-test che comprende il riconoscimento della sonda collegata all'ingresso dopodiché lo strumento si porta nella condizione di misura standard.



Se all'accensione non vi è una sonda con modulo SICRAM collegata al canale B, nella riga dei simboli scorre, per qualche istante, la scritta "CH\_B\_NO\_SER\_NUM".

Se, a strumento acceso, viene inserita al canale B una sonda con modulo SICRAM appare la scritta "NEW\_CH\_B\_PROB\_DET" (Nuova sonda riconosciuta): poiché i dati della sonda vengono acquisiti all'accensione, è necessario spegnere e riaccendere lo strumento.

Sostituire le sonde con strumento spento.



### Auto spegnimento

Lo strumento dispone della funzione di autospegnimento (*AutoPowerOff*) che spegne lo strumento dopo circa 8 minuti, se non viene premuto alcun tasto nell'intervallo di tempo. La funzione *AutoPowerOff* può essere disabilitata tenendo premuto, per la routine di accensione, il tasto HOLD: il simbolo batteria lampeggi per ricordare all'utente che lo strumento si spegnerà solo con la pressione del tasto <ON/OFF>.

**La funzione di spegnimento automatico è disabilitata quando si usa l'alimentazione esterna. Non può essere invece disabilitata quando le batterie sono scariche.**

 FUNC

### Tasto FUNC

Attiva la visualizzazione e memorizzazione del valore massimo (MAX), minimo (MIN) e medio (AVG) delle misure acquisite dalle sonde connesse allo strumento aggiornandole con l'acquisizione dei nuovi campioni. La frequenza di acquisizione è di un secondo.

Le misure MAX, MIN e AVG restano in memoria finché lo strumento è acceso, anche se si esce dalla funzione di calcolo. Per azzerare i valori precedenti e ripartire con una nuova sessione di misure, premere il tasto FUNC fino a leggere la scritta "FUNC CLR", con le frecce selezionare YES e confermare con ENTER.

**Attenzione: i dati ottenuti con la funzione Record non possono essere trasferiti al PC.**

 HOLD

### Tasto HOLD/▲

All'interno del menu, incrementa il parametro corrente; in misura, congela le misure in corso alla pressione del tasto, la scritta HOLD appare sul display in alto. Premere una seconda volta il tasto per ritornare alle misure correnti.

Tenendo premuto il tasto HOLD per la routine di accensione, si disattiva la funzione *AutoPowerOff* (si veda la descrizione del tasto ON-OFF).

 UNIT  
USER CAL

### Tasto UNIT/ UserCAL

In misura, permette la selezione dell'unità di misura della temperatura in ingresso. Premendo ripetutamente il tasto funzione, vengono presentate nell'ordine le unità di misura:

1. °C gradi Celsius
2. °F gradi Fahrenheit

L'impostazione ha effetto su quanto visualizzato a display e sulla stampa immediata dei dati (tasto SERIAL). **I dati memorizzati con la funzione LOG (HD2178.2) e quelli inviati alla stampante o al PC attraverso la porta seriale con la funzione SERIAL (HD2178.1 e HD2178.2), mantengono l'unità di misura scelta e visualizzata a display.**

 UNIT  
USER CAL+  FUNC

### Calibrazione della sonda e selezione del tipo di calibrazione

La pressione contemporanea dei tasti UNIT/UserCal e FUNC avvia la procedura di calibrazione della sonde di temperatura connesse allo strumento. Si veda il paragrafo dedicato alla calibrazione a pag.14.

Per selezionare il tipo di calibrazione (USER=utente o FACT= di fabbrica), premere insieme i due tasti UNIT/UserCal e FUNC e con le frecce selezionare la voce desiderata, confermare con il tasto ENTER.

**ENTER****Tasto ENTER**

All'interno del menu conferma il parametro visualizzato e propone la voce di menu successiva.

**REL****Tasto REL/▼**

In misura visualizza la differenza tra il valore attuale e quello misurato al momento della pressione del tasto. La scritta **REL** appare sul display; per ritornare alla misura normale, premere una seconda volta il tasto.

All'interno del menu, decrementa il valore della variabile corrente.

**MENU****Tasto MENU**

La prima pressione del tasto MENU permette di accedere alla prima voce del menu; per passare alle successive voci, premere il tasto ENTER. Per modificare la voce visualizzata, usare i tasti freccia (▲ e ▼). La pressione del tasto ENTER conferma il valore corrente e passa al parametro successivo, la pressione del tasto FUNC annulla l'impostazione.

Per uscire dal menu in qualsiasi istante, premere il tasto MENU.

Le voci del menu sono nell'ordine:

- 1) **Gestione dei dati memorizzati (solo HD2178.2):** la scritta “>>>LOG\_DUMP\_or\_ERAS” (Scarico dati o cancellazione) scorre nella riga dei commenti. La cifra al centro riporta il numero di pagine di memoria libere (FREE). Premendo il tasto SERIAL/EraseLOG, i dati in memoria vengono cancellati. Premendo il tasto LOG/DumpLOG si avvia lo scarico dei dati memorizzati sulla porta seriale: il “BAUD-RATE” va preventivamente impostato al valore massimo (si vedano le voci di menu descritte di seguito ed il paragrafo "LE FUNZIONI DI MEMORIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DATI AD UN PC" a pag.25).
- 2) **SEL Tc (selezione tipo di termocoppia):** nella riga dei commenti appare tra virgolette il tipo di termocoppia attualmente utilizzato, mentre nelle altre due righe appare la scritta “SEL tc”. Per modificare il tipo di termocoppia usare i tasti freccia (▲ e ▼). Alla pressione dei tasti freccia cambia la scritta nella riga dei commenti.
- 3) **CH B:** la scritta “CH\_B” appare nella riga dei commenti. La riga principale al centro del display indica il tipo di sonda connessa allo strumento. Si possono collegare in ingresso:
  - le sonde di temperatura Pt100 complete di modulo SICRAM
  - le sonde Pt100 a 4 fili dirette complete di modulo TP47
  - le sonde Pt1000 a 2 fili complete di modulo TP47
  - le sonde Ni1000 a 2 fili complete di modulo TP47

Le sonde dotate di modulo SICRAM sono riconosciute automaticamente dallo strumento all'accensione: la voce di menu “CH\_B” è configurata come “Pt100 Sicr” e non è modificabile dall'utente.

Le sonde di temperatura Pt100 a 4 fili dirette, le Pt1000 e Ni1000 all'accensione mostrano la scritta "CH\_B\_NO\_SER\_NUM" (numero di serie della sonda assente); **in questo caso il tipo di sonda va inserito manualmente**. Selezionare, con il tasto MENU, la voce **CH\_B** e con le frecce il tipo di sonda impiegata; confermare con il tasto ENTER.

- 4) **Print and log interval (intervallo di stampa e di memorizzazione)**: imposta l'intervallo in secondi tra due memorizzazioni o invii di dati alla seriale. L'intervallo è impostabile a 0, 1s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60s (1min), 120s (2min), 300s (5min), 600s (10min), 900s (15min), 1200s (20min), 1800s (30min) e 3600s (1 ora). **Se viene impostato il valore 0, SERIAL funziona a comando: l'invio del dato alla seriale avviene ogni volta che viene premuto il tasto**. La memorizzazione (LOG) procede invece con intervallo di un secondo anche se è impostato l'intervallo 0. Con l'intervallo da 1 a 3600s, la pressione del tasto SERIAL avvia lo scarico continuo. Per concludere le operazioni di memorizzazione (LOG) e di invio dati **continuo** (SERIAL con intervallo maggiore di 0), premere una seconda volta lo stesso tasto.
- 5) **Sleep\_Mode\_LOG (Autospegnimento durante la memorizzazione) (solo HD2178.2)**: la funzione controlla l'autospegnimento dello strumento durante il logging tra l'acquisizione di un campione e il successivo. Con l'intervallo inferiore a 60 secondi, lo strumento resterà sempre acceso. Con intervalli superiori o uguali a 60 secondi è possibile scegliere di spegnere lo strumento tra le memorizzazioni: si accenderà in corrispondenza del campionamento per spegnersi subito dopo, allungando così la durata delle batterie. Con le frecce selezionare **YES** e confermare con **ENTER** per abilitare l'autospegnimento, selezionare **NO** e confermare per disabilitarlo e mantenere lo strumento sempre acceso.  
Nota: anche se è selezionato **Sleep\_Mode\_LOG=YES** lo strumento non si spegne per intervalli inferiori ad un minuto.
- 6) **YEAR (anno)**: impostazione dell'anno corrente. Usare le frecce per modificare il parametro e confermare con ENTER.
- 7) **MNTH (mese)**: impostazione del mese corrente. Usare le frecce per modificare il parametro e confermare con ENTER.
- 8) **DAY (giorno)**: impostazione del giorno corrente. Usare le frecce per modificare il parametro e confermare con ENTER.
- 9) **HOUR (ora)**: impostazione dell'ora corrente. Usare le frecce per modificare il parametro e confermare con ENTER.
- 10) **MIN (minuti)**: impostazione dei minuti correnti. Per sincronizzare correttamente il minuto, è possibile azzerare i secondi premendo il tasto UNIT. Usare le frecce per impostare il minuto corrente aumentato di una unità e appena il minuto viene raggiunto, premere il tasto UNIT: in questo modo l'ora viene sincronizzata al secondo. Premere ENTER per passare alla voce successiva.
- 11) **BAUD\_RATE**: rappresenta la frequenza utilizzata per la comunicazione seriale con il PC. I valori sono da 1200 a 38400 baud. Usare le frecce per modificare il parametro e confermare con ENTER. **La comunicazione tra strumento e PC (o stampante con porta seriale) funziona solo se il baud rate dello strumento e quello del PC sono uguali**. Se viene utilizzata la connessione USB il valore del parametro sullo strumento viene impostato automaticamente (si vedano i dettagli a pag.25).



### Tasto LOG/DumpLOG - solo per HD2178.2

In misura, avvia ed arresta la memorizzazione (Logging) di un blocco di dati da conservare nella memoria interna dello strumento. La cadenza con cui i dati vengono memorizzati è impostata con il parametro del menu **"Print and log interval"**. I dati memorizzati tra uno start ed uno stop successivo, rappresentano un blocco.

Con la funzione di memorizzazione attiva, sul display si accende l'indicazione LOG, il simbolo di batteria lampeggia e viene emesso un beep ad ogni memorizzazione; **con l'alimentazione esterna, il simbolo di batteria non appare**.

Per concludere il logging, premere il tasto LOG.

L'HD2178.2 può spegnersi durante il logging tra una acquisizione e la successiva: la funzione è controllata dal parametro **Sleep\_Mode\_LOG**. Con intervallo di memorizzazione minore di un minuto, lo strumento in logging, rimane sempre acceso; con intervallo di almeno un minuto, si spegne tra un'acquisizione e la successiva se è impostato il parametro **Sleep\_Mode\_LOG =YES**.



>>>




### Scarico dati (Dump LOG) - solo per HD2178.2

Premuto di seguito al tasto MENU, il tasto LOG avvia lo scarico dei dati contenuti nella memoria interna dello strumento attraverso la porta seriale.

Si veda il paragrafo dedicato allo scarico dati a pag.25.



### Tasto SERIAL - solo per HD2178.1

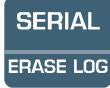

### Tasto SERIAL/EraseLOG - solo per HD2178.2

In misura, avvia ed arresta il trasferimento dei dati all'uscita seriale RS232C.

In base alle impostazioni fatte nel menu alla voce **Print and log interval**, si può avere una stampa del singolo campione se **Print and log interval=0** oppure una stampa continua illimitata dei dati misurati se **Print and log interval=1...3600**.

L'operazione di stampa è accompagnata dall'accensione del simbolo RS232 e dal lampeggio del simbolo di batteria; **con l'alimentatore esterno, il simbolo di batteria non è presente**.

Per terminare la stampa continua, premere il tasto SERIAL.

Prima di avviare la stampa con SERIAL, impostare il baud rate. Per fare questo, selezionare la voce **Baud Rate** del menu e, con le frecce, selezionare il valore massimo pari a 38400 baud. Confermare con ENTER.

Il software per PC DeltaLog9 imposterà automaticamente, durante la connessione, il valore del baud rate. **Se si usa un programma di comunicazione diverso dal DeltaLog9, assicurarsi che il baud rate sullo strumento e su PC siano uguali: solo così la comunicazione potrà funzionare.**

MENU

>>>

SERIAL  
ERASE LOG

## Cancellazione memoria - solo per HD2178.2

Premuto di seguito al tasto MENU, il tasto SERIAL/ERASE LOG cancella **definitivamente** tutti i dati contenuti nella memoria dello strumento.

## LE SONDE

Al **canale A** si possono collegare sonde di temperatura a termocoppia di tipo K, J, T, N od E. La selezione del tipo di termocoppia avviene da menu.

I contatti del connettore della sonda a termocoppia sono polarizzati, vanno inseriti nella presa mignon standard posta sullo strumento nel verso corretto. Di norma, le sonde sono contrassegnate con un segno + e un segno -: questi simboli devono coincidere con i rispettivi simboli posti sulla protezione in gomma dello strumento.

Al **canale B** si possono collegare sonde di temperatura provviste di modulo SICRAM (con sensore Pt100 al Platino con resistenza da  $100\Omega$ ) oppure con sensore diretto Pt100 a 4 fili, Pt1000 e Ni1000 a 2 fili. La corrente di eccitazione è scelta in modo tale da minimizzare gli effetti di auto-riscaldamento del sensore. Il modulo SICRAM funge da interfaccia tra il sensore posto nella sonda e lo strumento: un circuito con memoria permette allo strumento di riconoscere il tipo di sonda collegata e di leggerne i dati di funzionamento. Le sonde con modulo SICRAM sono riconosciute automaticamente mentre le sonde dirette vanno impostate da menu alla voce **CH\_B** (si veda la descrizione a pag.10).

**Il riconoscimento delle sonde SICRAM collegate al canale B avviene all'accensione dello strumento e non quando lo strumento è già acceso per cui, se si inserisce una sonda SICRAM al canale B a strumento acceso, bisogna spegnere e poi riaccendere lo strumento.**

## MISURA DI TEMPERATURA

Il sensore di temperatura delle sonde in tutte le versioni è alloggiato nella parte terminale dello stelo.

Il tempo di risposta per la misura della temperatura in **aria** si riduce di molto se l'aria è in movimento; se l'aria è ferma, si riduce il tempo agitando la sonda. I tempi di risposta in aria sono più lunghi che nella misura in liquidi.

La misura di temperatura ad **immersione** si esegue introducendo la sonda nel liquido in cui si vuole eseguire la misura per minimo 60 mm; il sensore è alloggiato nella parte terminale della sonda.

Nella misura a **penetrazione** la punta della sonda deve entrare per minimo 60 mm, il sensore è inserito all'estremità della sonda. Nella misura di temperatura su blocchi surgelati è conveniente praticare, con un attrezzo meccanico, una cavità in cui inserire la sonda a punta.

Per eseguire una corretta misura a **contatto** la superficie di misura deve essere piana e liscia, la sonda deve essere perpendicolare al piano di misura. Una buona misura a contatto è difficile da ottenere per diversi fattori: l'operatore deve avere buona manualità e considerare tutti i fattori che la influenzano.

**Aiuta a fare una misura corretta l'interposizione di una goccia di pasta conduttriva o olio (non usare acqua o solventi), si migliora così, inoltre, il tempo di risposta.**

L'unità di misura  $^{\circ}\text{C}$  o  $^{\circ}\text{F}$  può essere scelta per la visualizzazione, la stampa e la memorizzazione con il tasto UNIT/UserCal.

## Taratura della sonda di temperatura RTD e termocoppia in linea con lo strumento

Per una corretta taratura delle sonde è fondamentale la conoscenza ed il rispetto dei fenomeni fisici che sono alla base della misura: per questo motivo si raccomanda di seguire scrupolosamente quanto riportato di seguito e di eseguire nuove tarature solo se in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed attrezzature idonee.

**Le sonde RTD con modulo SICRAM sono tarate in fabbrica ed i parametri di calibrazione sono memorizzati nel modulo.** Nelle sonde RTD con ingresso diretto si verifica che rientrino nella classe A di tolleranza secondo la norma IEC751 - BS1904 - DIN43760.

Lo strumento esce di fabbrica con la calibrazione FACT (factory) dello strumento. L'utente può eseguire una calibrazione USER dello strumento+sonda. I dati di calibrazione vengono salvati nella memoria dello strumento. La stessa correzione viene applicata a qualunque sonda collegata in ingresso: da ciò si deduce che con la calibrazione USER va impiegata solo una precisa sonda: quella usata al momento della calibrazione e non ad altre.

Per passare dalla calibrazione utente a quella di fabbrica e viceversa, premere contemporaneamente i tasti UNIT/UserCal e FUNC, con le frecce selezionare il tipo di calibrazione, confermare con ENTER.

#### *Sequenza di taratura:*

La calibrazione può essere eseguita su uno o due punti **che differiscano tra di loro di almeno 10°C** e compresi nel range di funzionamento della sonda.

Inserire la sonda in un bagno termostatico di cui si conosce con precisione la temperatura letta con un termometro campione di riferimento. Attendere che la misura si stabilizzi.

Premere contemporaneamente i tasti UNIT/UserCal e FUNC, con le frecce selezionare la calibrazione USER e confermare con il tasto UNIT/UserCal.

Selezionare con le frecce l'ingresso al quale è connessa la sonda da tarare scegliendolo tra il canale A (per la taratura di una sonda a termocoppia) e il canale B (per la taratura di una sonda RTD): confermare con il tasto ENTER.

Con le frecce scegliere 1 (primo punto di taratura), confermare con ENTER: la scritta "UP DOWN 1st MEAS" (correggere il primo punto con le frecce  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ) scorre nella riga dei commenti. Il display dello strumento propone il valore di temperatura misurato: con le frecce correggere il valore mostrato fino a farlo coincidere con il valore rilevato dal termometro campione di riferimento. Confermare con ENTER.

Per uscire dalla procedura senza eseguire il secondo punto, selezionare 0 e premere ENTER.

Per eseguire il secondo punto, scegliere con le frecce il punto 2 e premere ENTER.

La scritta "UP DOWN 2nd MEAS" (correggere il secondo punto con le frecce  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ) scorre nella riga dei commenti.

Spostare la sonda nel secondo bagno termostatico ed attendere che la misura si stabilizzi. Il display dello strumento propone il valore di temperatura misurato: con le frecce correggere il valore mostrato fino a farlo coincidere con il valore rilevato dal termometro campione di riferimento.


Confermare con ENTER.

La procedura è così conclusa.

#### **Istruzioni per il collegamento del connettore TP47 per sonde Pt100 a 4 fili, Pt1000 e Ni1000**

Le sonde Delta Ohm sono tutte provviste di connettore. Gli strumenti HD2178.1 e HD2178.2 funzionano anche con sonde Pt100 dirette a 4 fili, Pt1000 e Ni1000 a 2 fili prodotte da altre case: per la connessione allo strumento è previsto il connettore TP47 al quale saldare i fili della sonda.

**Nota: la connessione di sonde Pt100 dirette a 3 fili non è prevista.**

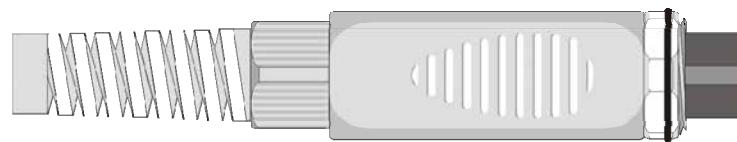


Di seguito vengono fornite le istruzioni per la connessione della sonda al Platino o al Nichel al modulo.

Il modulo viene fornito completo di passacavo e gommino per cavi di diametro massimo pari a 5mm.

Per aprire il modulo e poter connettere una sonda, si opera come segue:

svitare il passacavo ed estrarre il gommino, staccare l'etichetta con un taglierino, svitare la ghiera sul lato opposto del modulo come riportato in figura:

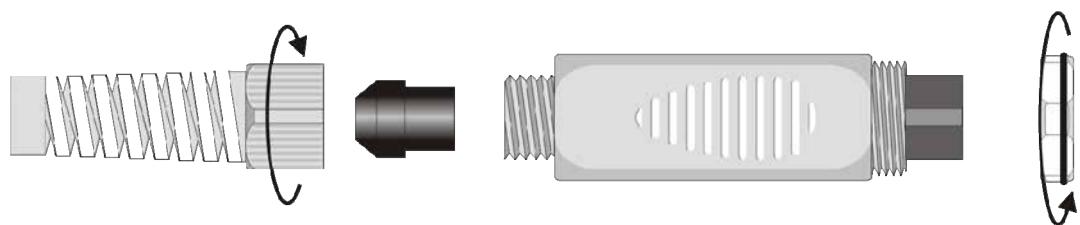


Aprire i due gusci del modulo: al suo interno è alloggiato il circuito stampato al quale si dovrà collegare la sonda. Sulla sinistra sono riportati i punti 1...4 su cui vanno saldati i fili del sensore. Al centro della scheda sono presenti dei ponticelli JP1...JP4 che, per alcuni tipi di sensore, vanno chiusi con una goccia di stagno:




Prima di effettuare le saldature far passare il cavo della sonda attraverso il passacavo e il gommino. Saldare i fili come riportato nella tabella:


| Sensore       | Connessione alla scheda | Ponticello da chiudere |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| Pt100 4 fili  |                         | Nessuno                |
| Pt1000 2 fili |                         | JP2                    |
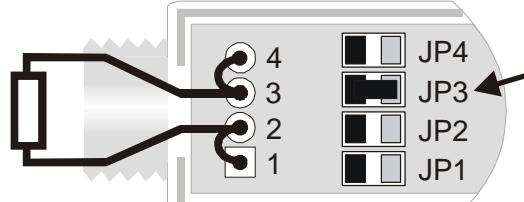
| Sensore | Connessione alla scheda   | Ponticello da chiudere |
|---------|---|------------------------|
| Ni1000  |  <p>Ni1000<br/>2 fili</p> | JP3                    |

Curare che le saldature siano pulite ed eseguite a regola d'arte. Una volta completata l'operazione di saldatura, chiudere i due gusci, inserire il gommino nel modulo, avvitare il passacavo e la ghiera con l'O-ring. Fare attenzione che il cavo non si attorcigli avvitando il passacavo. A questo punto la sonda è pronta.

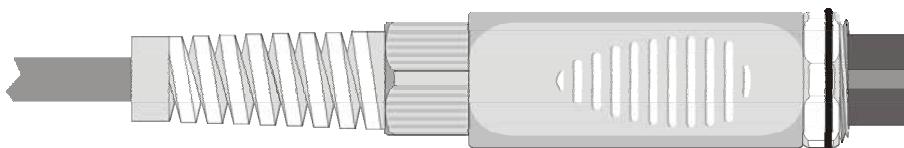

#### Connessione diretta del sensore Pt100 a 4 fili
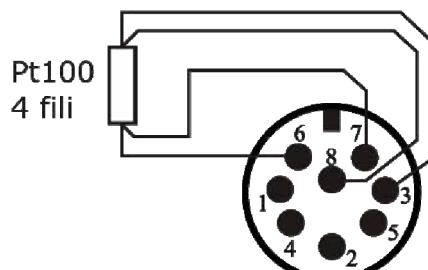
| Sensore      | Connessione diretta al connettore  |
|--------------|--|
| Pt100 4 fili |  <p>Pt100<br/>4 fili</p> <p>Vista connettore volante femmina lato saldature</p> |

Il sensore **Pt100 a 4 fili** può essere saldato direttamente ai pin del connettore volante femmina, senza far ricorso alla scheda TP47. I 4 fili della Pt100 vanno saldati come riportato nello schema a lato.

Per utilizzare questo tipo di sonde, è necessario impostare la voce del menu “CH B” come descritto a pag. 10.

La sonda Pt100 viene riconosciuta dallo strumento all'accensione: inserire la sonda a strumento spento e quindi accenderlo.

## MODALITÀ DI IMPIEGO DELLO STRUMENTO E AVVERTENZE

1. Non esporre le sonde a gas o liquidi che potrebbero corrodere il materiale del sensore o della sonda stessa. Dopo la misura pulire accuratamente la sonda.
2. Non piegare i connettori applicando forza verso l'alto o verso il basso.
3. Nell'introduzione del connettore delle sonda nello strumento non piegare o forzare i contatti.
4. Non piegare le sonde e non deformarle o farle cadere: si possono rovinare irreparabilmente.
5. Usare la sonda più idonea al tipo di misura che si vuole eseguire.
6. Le sonda di temperatura non vanno generalmente usate in presenza di gas o liquidi corrosivi, il contenitore in cui è alloggiato il sensore è in Acciaio Inox AISI 316, AISI 316 più argento per quelle a contatto. Evitare che le superfici della sonda vengano a contatto con superfici appiccicose o sostanze che possano corrodere o danneggiare la sonda.
7. Sopra i 400°C e sotto i –40°C evitare alle sonda di temperatura RTD urti violenti o shock termici in quanto si potrebbero danneggiare irreparabilmente.
8. Per una misura affidabile, evitare variazioni di temperatura troppo rapide.
9. Le sonda di temperatura per superficie (contatto) devono essere tenute verticali alla superficie. Applicare dell'olio o pasta conduttiva di calore fra superficie e sonda per migliorare il contatto e ridurre il tempo di lettura. Non usare assolutamente acqua o solventi per questo scopo. La misura a contatto è sempre una misura molto difficile da eseguire, dà incertezze molto alte e dipende dall'abilità dell'operatore.
10. La misura su superfici non metalliche richiede molto tempo a causa della loro scarsa conducibilità termica.
11. Il sensore non è isolato rispetto alla guaina esterna, fare molta attenzione a non entrare in contatto con parti sotto tensione (sopra 48V): potrebbe essere pericoloso, oltre che per lo strumento, anche per l'operatore che potrebbe restare folgorato.  

12. Evitare di eseguire misure in presenza di sorgenti ad alta frequenza, microonde o forti campi magnetici, perché risulterebbero poco attendibili.
13. Dopo l'uso pulire accuratamente le sonde.
14. Lo strumento è resistente all'acqua IP66, non deve essere immerso nell'acqua. Proteggere i connettori dall'acqua chiudendoli bene con i loro tappi. I connettori delle sonda devono essere provvisti delle guarnizioni di tenuta. Se dovesse cadere in acqua, controllare che non ci sia stata alcuna infiltrazione. Lo strumento va maneggiato in modo che l'acqua non possa penetrare dal lato connettori.

## SEGNALAZIONI DELLO STRUMENTO E MALFUNZIONAMENTI

Nella tabella vengono riportate le indicazioni dello strumento nelle varie situazioni di funzionamento: le segnalazioni di errore, le indicazioni fornite all'utilizzatore.

| Indicazione a display            | Spiegazione   |
|----------------------------------|---|
| <b>ERR</b>                       | Appare se la sonda già riconosciuta dallo strumento viene scollegata. Contemporaneamente viene emesso un beep intermittente.                                      |
| <b>CH_B COMM LOST</b>            | Appare se la sonda già riconosciuta dallo strumento viene scollegata. Contemporaneamente viene emesso un beep intermittente.                                      |
| <b>OVER<br/>o<br/>UNDR</b>       | Overflow della misura: indica che la sonda misura un valore che eccede il range di misura previsto.   |
| <b>LOG<br/>MEM<br/>FULL</b>      | Memoria piena, lo strumento non può immagazzinare ulteriori dati, lo spazio in memoria è esaurito.  |
| <b>NEW CH_B PROBE<br/>DET</b>    | Il messaggio appare quando viene inserita una nuova sonda a strumento acceso. Spegnere e riaccendere lo strumento.  |
| <b>PROB<br/>ERR</b>              | È stata inserita una sonda con modulo SICRAM non prevista per lo strumento.   |
| <b>SYS<br/>ERR<br/>#</b>         | Errore del programma di gestione dello strumento. Contattare il fornitore dello strumento e comunicare il codice numerico # riportato a display.                  |
| <b>CAL<br/>LOST</b>              | Errore del programma: appare all'accensione per alcuni secondi. Contattare il fornitore dello strumento.  |
| <b>BATT TOO LOW<br/>CHNG NOW</b> | Indicazione di carica delle batterie insufficiente, appare all'accensione dello strumento. Lo strumento emette un beep lungo e si spegne. Sostituire le batterie. |


Nella tabella che segue sono riportate tutte le indicazioni fornite dallo strumento così come appaiono a display e una loro descrizione.

| Indicazione del display                             | Spiegazione  |
|---|--|
| <b>&gt;&gt;&gt; CAL_MODE &gt;&gt;&gt; KEY_UNIT</b>  | modalità di calibrazione >>> premere il tasto UNIT per avviare una nuova calibrazione utente |
| <b>FOR_NEW_USER CAL_</b>                            |  |
| <b>&gt;&gt;&gt; LOG_DUMP_or_ERAS</b>                | scarico o cancellazione dati   |
| <b>1ST_MEAS UP DOWN</b>                             | correggere il primo punto con le frecce ▲/▼  |
| <b>2ND_MEAS UP DOWN</b>                             | correggere il secondo punto con le frecce ▲/▼  |
| <b>BATT TOO LOW - CHNG NOW</b>                      | batteria scarica - da sostituire subito  |
| <b>BAUDRATE &gt;&gt;&gt;</b>                        | valore del baud rate   |
| <b>CAL FACT</b>                                     | calibrazione di fabbrica   |
| <b>CAL USER</b>                                     | calibrazione utente  |
| <b>CH_B</b>   | descrizione della sonda connessa al canale B   |
| <b>CH_B COMM LOST</b>                               | persa la comunicazione con la sonda SICRAM del canale B                                      |
| <b>CH_B_NO_SER_NUM</b>                              | il numero di serie della sonda connessa al canale B è assente                                |
| <b>CH_B_SER ##### #####</b>                         | numero di serie ##### ##### della sonda connessa al canale B                                 |
| <b>COMM STOP</b>                                    | stampa terminata   |
| <b>COMM STRT</b>                                    | stampa avviata   |
| <b>DAY_</b>   | giorno   |
| <b>DUMP_END</b>                                     | scarico dati terminato   |
| <b>DUMP_In_PROG &gt;&gt;&gt;</b>                    | scarico dati in corso  |
| <b>ERR</b>  | errore   |
| <b>FUNC CLR</b>                                     | azzeramento dei valori max, min e medi   |
| <b>FUNC CLRD</b>                                    | azzeramento dei valori max, min e medi effettuato  |
| <b>HOUR</b>   | ora  |
| <b>LOG In PROG</b>                                  | memorizzazione in corso  |
| <b>LOG MEM FULL</b>                                 | memoria piena  |
| <b>LOG_CLRD</b>                                     | dati in memoria cancellati   |
| <b>LOG_STOP</b>                                     | memorizzazione terminata   |
| <b>LOG_STRT</b>                                     | memorizzazione avviata   |
| <b>MIN &gt;&gt;&gt; USE_UNIT_TO_ZERO SEC</b>        | minuti >>> usare il tasto UNIT per azzerare i secondi  |
| <b>MNTH</b>   | mese   |
| <b>NEW_CH_B_PROB_DET</b>                            | individuata una nuova sonda connessa al canale B   |
| <b>OVER</b>   | superato il limite massimo   |
| <b>PLS_EXIT &gt;&gt;&gt; FUNC RES_FOR_FACT ONLY</b> | prego uscire con il tasto FUNC >>> funzione riservata alla calibrazione di fabbrica          |
| <b>PRNT AND LOG INTV</b>                            | intervalli di stampa e di memorizzazione   |
| <b>PRNT INTV &gt;&gt;&gt;</b>                       | intervallo di stampa   |
| <b>PROB ERR</b>                                     | errore della sonda   |
| <b>SEL CHAN</b>                                     | selezione del canale d'ingresso per la taratura utente                                       |
| <b>SEL MEAS 1/2</b>                                 | selezionare la misura 1 o 2  |
| <b>SLP_MODE_LOG</b>                                 | modalità di spegnimento durante la memorizzazione  |
| <b>SYS ERR #</b>                                    | errore del programma numero #  |
| <b>UNDR</b>   | superato il limite minimo  |
| <b>YEAR</b>   | anno   |

## SEGNALAZIONE DI BATTERIA SCARICA E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Il simbolo di batteria 

sul display fornisce costantemente lo stato di carica delle batterie. A mano a mano che le batterie si scaricano, il simbolo prima si "svuota", poi quando la carica si è ulteriormente ridotta, inizia a lampeggiare...

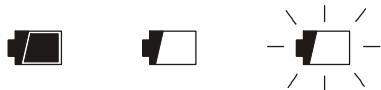

In questa condizione cambiare le batterie quanto prima.

Se si continua ad utilizzarlo, lo strumento non assicura una misura corretta. I dati in memoria permangono.

**Se il livello di carica delle batterie è insufficiente, all'accensione dello strumento appare il seguente messaggio:**

BATT TOO LOW  
CHNG NOW

**Lo strumento emette un beep lungo e si spegne. In questo caso sostituire le batterie per poter accendere lo strumento.**

**Se l'HD2178.2 sta memorizzando (logging) e la tensione di batteria scende sotto il livello minimo di funzionamento, la sessione di logging viene conclusa per evitare di perdere parte dei dati.**

Il simbolo di batteria si spegne quando viene collegato l'alimentatore esterno.

Per sostituire le batterie, spegnere lo strumento, svitare in senso antiorario la vite di chiusura del coperchio del vano batterie. Dopo la sostituzione delle batterie (4 batterie alcaline da 1.5V - tipo AA) richiudere il coperchio avvitando la vite in senso orario.



**Dopo il cambio batteria, vanno reimpostati** la data, l'ora, il baud rate, il tipo di sonda, l'intervallo di stampa, i parametri di logging: **per semplificare l'operazione, all'inserimento delle nuove batterie lo strumento si accende automaticamente e richiede di seguito tutti questi parametri.** Per passare da una voce alla successiva premere il tasto ENTER; per tornare in misura, premere MENU.

## MAL FUNZIONAMENTO ALL'ACCENSIONE DOPO IL CAMBIO BATTERIE

Può succedere che lo strumento non si riavvii correttamente dopo la sostituzione delle batterie, in questo caso si consiglia di ripetere l'operazione. Aspettare qualche minuto dopo aver scollegato le batterie, in modo da consentire ai condensatori del circuito di scaricarsi completamente, quindi inserire le batterie.

## AVVERTENZA SULL'USO DELLE BATTERIE

- Se lo strumento non viene utilizzato per un lungo periodo, togliere le batterie.
- Se le batterie sono scariche, sostituirle appena possibile.
- Evitare perdite di liquido da parte delle batterie.
- Utilizzare batterie stagne e di buona qualità, possibilmente alcaline. In commercio, a volte, si trovano batterie nuove con una insufficiente capacità di carica.

## MAGAZZINAGGIO DELLO STRUMENTO

Condizioni di magazzinaggio dello strumento:

- Temperatura: -25...+65°C.
- Umidità: meno di 90% UR no condensa.
- Nel magazzinaggio evitare i punti dove:
  - L'umidità è alta.
  - Lo strumento è esposto all'irraggiamento diretto del sole.
  - Lo strumento è esposto ad una sorgente di alta temperatura.
  - Sono presenti forti vibrazioni.
  - C'è vapore, sale e/o gas corrosivo.

L'involucro dello strumento è in materiale plastico ABS, la fascia e le protezioni in gomma: non usare solventi non compatibili per la loro pulizia.

## INTERFACCIA SERIALE E USB

Gli strumenti HD2178.1 e HD2178.2 sono dotati di interfaccia seriale RS-232C, isolata galvanicamente; l'HD2178.2 anche di interfaccia USB 2.0.

I cavi seriali utilizzabili sono:

- **HD2110CSNM**: cavo di collegamento con connettore MiniDin 8 poli da un lato e connettore Sub D 9 poli femmina dall'altro;
- **C.206**: cavo di collegamento con connettore MiniDin 8 poli da un lato e connettore USB tipo A dall'altro. Con convertitore RS232/USB integrato;
- **CP23**: cavo di collegamento con connettore Mini-USB tipo B da un lato e connettore USB tipo A dall'altro (solo per HD2178.2).

La connessione tramite il cavo C.206 richiede l'installazione preventiva dei driver USB del cavo.

**Prima di collegare il cavo C.206 al PC**, installare i driver.

La connessione tramite il cavo CP23 non richiede l'installazione di driver USB: quando si collega lo strumento al PC, il sistema operativo Windows® riconosce automaticamente lo strumento come un dispositivo HID (Human Interface Device) e utilizza i driver già inclusi nel sistema operativo.

| Cavo       | Porta strumento | Porta PC            | Installazione driver USB |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| HD2110CSNM | RS232 (MiniDin) | RS232 (SubD 9 poli) | No                       |
| C.206      | RS232 (MiniDin) | USB                 | Si                       |
| CP23       | USB (Mini-USB)  | USB                 | No                       |

I parametri di trasmissione seriale standard dello strumento sono:

- Baud rate 38400 baud
- Parità None
- N. bit 8
- Stop bit 1
- Protocollo Xon / Xoff.

È possibile cambiare la velocità di trasmissione dati seriale RS232C agendo sul parametro "Baudrate" all'interno del menu (si veda pag.11). I valori possibili sono: 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200. Gli altri parametri di trasmissione sono fissi.

La connessione USB 2.0 non richiede l'impostazione di alcun parametro.

Gli strumenti sono dotati di un completo set di comandi e richiesta dati da inviare tramite PC. I comandi funzionano con un programma di comunicazione seriale standard (per es. Hyperterminal) solo tramite la porta seriale RS232 dello strumento, utilizzando il cavo HD2110CSNM o il cavo C.206.

Tutti i comandi trasmessi allo strumento devono avere la seguente struttura:

**XYcr** dove: **XY** costituisce il codice di comando e **cr** il Carriage Return (ASCII 0D)

| Comando | Risposta        | Descrizione  |
|---------|-----------------|--|
| P0      | &               | Ping (blocca la tastiera dello strumento per 70 secondi) |
| P1      | &               | Sblocca tastiera strumento                               |
| S0      | 35.2 23.8       | Misure acquisite (24 caratteri)                          |
| G0      | Model HD2178 -2 | Modello dello strumento                                  |

| Comando | Risposta                 | Descrizione   |
|---------|--------------------------|---|
| G1      | M=RTD + Thermocouple K   | Descrizione modello   |
| G2      | SN=12345678              | Numero di serie dello strumento   |
| G3      | Firm.Ver.=01-00          | Versione firmware   |
| G4      | Firm.Date=2004/06/15     | Data firmware   |
| G5      | cal 0000/00/00 00:00:00  | Data e ora di calibrazione  |
| G6      | Probe= Tc K              | Tipo di sonda a termocoppia collegata al canale A   |
| GD      | Probe=Sicram Pt100       | Tipo di sonda collegata al canale B   |
| GE      | Probe SN=11119999        | Numero di serie della sonda collegata al canale B   |
| GF      | Probe cal.=2004/01/12    | Data di calibrazione della sonda collegata al canale B  |
| GB      | User ID=0000000000000000 | Codice utente (si imposta con T2xxxxxxxxxxxxxx)   |
| GC      |                          | Stampa intestazione strumento   |
| LN      | &1999                    | Numero di pagine libere memoria flash   |
| LD      | PRINTOUT OF LOG          | Stampa dei dati presenti in flash   |
| LE      | &                        | Cancellazione dati memoria flash  |
| K1      | PRINTOUT IMMEDIATE MODE  | Stampa immediata dei dati   |
| K0      |                          | Stop stampa dei dati  |
| K4      | &                        | Start log dei dati  |
| K5      | &                        | Stop log dei dati   |
| K7      | &                        | Attiva funzione REL   |
| K6      | &                        | Disattiva funzione REL  |
| KP      | &                        | Funzione Auto-power-off = ENABLE  |
| KQ      | &                        | Funzione Auto-power-off = DISABLE   |
| RA      | Sample interval= 1sec    | Lettura intervallo di LOG/PRINT impostato   |
| RP      | & 600                    | Livello batteria (Risoluz. 0.01V)   |
| RUA     | U= °C                    | Unità di misura   |
| WA#     | &                        | Impostazione intervallo di LOG/PRINT.<br># è un numero esadecimale 0...D che rappresenta la posizione dell'intervallo nell'elenco 0, 1, 5, 10, ..., 3600 secondi. |
| WC0     | &                        | Impostazione SELF off   |
| WC1     | &                        | Impostazione SELF on  |

I caratteri di comando sono esclusivamente maiuscoli, lo strumento risponde con "&" se il comando è corretto e con un "?" ad ogni combinazione di caratteri errata. Le stringhe di risposta dello strumento sono terminate con l'invio del comando CR (carriage return). Lo strumento non invia il comando LF di line feed.

Prima di inviare comandi allo strumento attraverso la seriale si consiglia di bloccare la tastiera per evitare conflitti di funzionamento: usare il comando P0. Al termine ripristinare l'uso della tastiera con il comando P1.

## LE FUNZIONI DI MEMORIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DATI AD UN PC

Gli strumenti HD2178.1 e HD2178.2 possono essere collegati alla porta seriale RS232C o alla porta USB 2.0 di un personal computer e scambiare dati ed informazioni tramite il software DeltaLog9 che funziona in ambiente Windows. Entrambi i modelli possono inviare i valori misurati dagli ingressi direttamente al PC in tempo reale mediante la funzione PRINT, l'HD2178.2 può immagazzinare nella sua memoria quanto acquisito mediante la funzione *Logging* (tasto LOG). I dati in memoria possono essere trasferiti al PC in un secondo tempo.

### LA FUNZIONE *LOGGING* - SOLO PER HD2178.2

La funzione *Logging* permette di memorizzare fino a 80000 misure rilevate dalla sonda connessa all'ingresso. L'intervallo tra due misure successive è impostabile da 1 secondo ad 1 ora. L'avvio della memorizzazione si ottiene con la pressione del tasto LOG; l'arresto con la pressione dello stesso tasto: i dati così memorizzati costituiscono un blocco continuo di dati.

Si veda la descrizione delle voci di menu da pag.10.

Se è attivata l'opzione di autospegnimento tra due memorizzazioni (menu >> **Sleep\_Mode\_LOG**), alla pressione del tasto LOG lo strumento memorizza il primo dato e poi si spegne; 15 secondi prima del successivo istante di memorizzazione, si riaccende per acquisire il nuovo campione e quindi si spegne.

I dati in memoria possono essere trasferiti al PC con il comando DUMP LOG: tasto MENU >> tasto LOG. Durante lo scarico dei dati, il display visualizza la scritta DUMP; per fermare lo scarico, premere il tasto FUNC sullo strumento o ESC sul PC.

### CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA - SOLO PER HD2178.2

Per cancellare il contenuto della memoria, usare la funzione Erase Log (tasto MENU >> tasto SERIAL).

Lo strumento procede alla cancellazione della memoria interna, al termine dell'operazione ritorna alla visualizzazione normale.

NOTE:

- Lo scarico dei dati non comporta la cancellazione della memoria, è possibile ripetere più volte lo scarico.
- I dati memorizzati rimangono in memoria indipendentemente dalle condizioni di carica delle batterie.
- Per la stampa dei dati su di una stampante dotata di interfaccia parallela è necessario interporre un convertitore seriale – parallelo (non fornito di serie).
- **La connessione diretta tra strumento e stampante con connettore USB non funziona.**
- Durante il logging, alcuni tasti sono disabilitati. Funzionano i tasti: ON/OFF, HOLD, FUNC (Max-Min-Avg) e SERIAL.
- La pressione dei tasti HOLD, REL e FUNC non ha effetto sui dati memorizzati se questi vengono azionati **dopo** aver avviato la memorizzazione altrimenti vale quanto riportato di seguito.
- La memorizzazione attivata con il display in HOLD procede normalmente, con i valori effettivamente misurati (cioè non in "HOLD"), il solo display resta congelato ai valori presenti al momento della pressione del tasto HOLD.
- La stessa cosa vale per la funzione Max-Min-Avg.

- Se il logging è attivato con il display in REL, vengono memorizzati i valori relativi.
- È possibile attivare contemporaneamente la funzione di memorizzazione (LOG) e quella di trasmissione diretta (PRINT).

## LA FUNZIONE STAMPA

La funzione di *Stampa* invia direttamente al PC o alla stampante quanto rilevato dallo strumento ai suoi ingressi in tempo reale. Le unità di misura dei dati stampati sono quelle visualizzate a display. La funzione viene avviata premendo il tasto SERIAL. L'intervallo tra due stampe successive è impostabile da 1 secondo ad 1 ora (si veda la voce di menu **Print and log interval** a pag.10). Se l'intervallo di stampa è pari a 0, la pressione del tasto SERIAL invia al dispositivo collegato il singolo dato. Se l'intervallo di stampa è maggiore di 0, l'invio dei dati continua finché l'operatore non lo interrompe, azionando nuovamente il tasto SERIAL.

La funzione di *Stampa* funziona con un programma di comunicazione seriale standard (per es. Hyper-terminal) solo tramite la porta seriale RS232 dello strumento, utilizzando il cavo HD2110CSNM o il cavo C.206.

Connettere la stampante HD40.1 usando il cavo HD2110CSNM.

### NOTE:

- La stampa è formattata su 24 colonne.
- Durante la trasmissione seriale, alcuni tasti sono disabilitati. Funzionano i tasti: ON/OFF, HOLD, FUNC (Max-Min-Avg) e LOG.
- La pressione dei tasti HOLD, REL e FUNC non ha effetto sui dati stampati se questi vengono azionati **dopo** aver avviato la stampa altrimenti vale quanto riportato di seguito.
- Se la trasmissione seriale è attivata con il display in HOLD, la trasmissione avviene normalmente, con i valori effettivamente misurati (cioè non in "HOLD"), il solo display resta congelato ai valori presenti al momento della pressione del tasto HOLD.
- La stessa cosa vale per la funzione Max-Min-Avg.
- Se la trasmissione seriale è attivata con il display in REL, vengono trasmessi i valori relativi.
- È possibile attivare contemporaneamente la funzione di memorizzazione (LOG) e quella di trasmissione diretta (PRINT).

## COLLEGAMENTO AD UN PC

### HD2178.1

Connessione al PC con il cavo:

- **HD2110CSNM**: connettore MiniDin 8 poli da un lato e connettore Sub D 9 poli femmina dall'altro;
- **C.206**: connettore MiniDin 8 poli da un lato e connettore USB tipo A dall'altro. Con convertitore RS232/USB integrato (richiede l'installazione dei driver USB).

### HD2178.2

Connessione al PC con il cavo:

- **CP23**: connettore Mini-USB tipo B da un lato e connettore USB tipo A dall'altro;
- **HD2110CSNM**: connettore MiniDin 8 poli da un lato e connettore Sub D 9 poli femmina dall'altro;
- **C.206**: connettore MiniDin 8 poli da un lato e connettore USB tipo A dall'altro. Con convertitore RS232/USB integrato (richiede l'installazione dei driver USB).

Gli strumenti sono forniti del software DeltaLog9 che gestisce le operazioni di connessione al PC, trasferimento dati, presentazione grafica, stampa delle misure acquisite o memorizzate.

**Il software DeltaLog9 è completo di un "Help in linea" (anche in formato pdf) che ne descrive caratteristiche e funzioni.**

## COLLEGAMENTO ALLA PORTA SERIALE RS232C DELLO STRUMENTO

1. Lo strumento di misura deve essere spento.
2. Collegare lo strumento di misura, con il cavo HD2110CSNM o C.206 Delta Ohm, alla prima porta seriale RS232C (COM) o USB libera nel PC.
3. Accendere lo strumento ed impostare il baud rate a 38400 (menu >> ENTER fino al parametro Baud Rate >> selezionare 38400 con le frecce >> confermare con ENTER). Il parametro rimane in memoria fino alla sostituzione delle batterie.
4. Avviare il software DeltaLog9 e premere il tasto CONNECT. Attendere la connessione e seguire le indicazioni fornite a monitor. Per il funzionamento del software DeltaLog9 fare riferimento all'Help in linea.

## COLLEGAMENTO ALLA PORTA USB 2.0 DELLO STRUMENTO - SOLO PER HD2178.2

La connessione tramite il cavo CP23 non richiede l'installazione di driver USB: quando si collega lo strumento al PC, il sistema operativo Windows® riconosce automaticamente lo strumento come un dispositivo HID (Human Interface Device) e utilizza i driver già inclusi nel sistema operativo.

Per verificare che la connessione sia stata completata con successo, eseguire un doppio click su "Gestione dispositivi" nel pannello di controllo. Devono apparire le voci:

"Human Interface Device (HID)" >> "Dispositivo compatibile HID"

"Human Interface Device (HID)" >> "Dispositivo USB Human Interface"

Quando il cavo USB viene scollegato, le voci scompaiono e riappaiono appena lo si ricollega.

## NOTE SUL FUNZIONAMENTO E LA SICUREZZA OPERATIVA

### Uso autorizzato

Osservare le specifiche tecniche riportate al capitolo “CARATTERISTICHE TECNICHE”. Se ne autorizza solo l'utilizzo e l'operatività in conformità alle istruzioni riportate in questo manuale d'esercizio. Ogni altro uso è da considerarsi non autorizzato.

### Istruzioni generali per la sicurezza

Questo strumento è stato costruito e testato in conformità alle norme di sicurezza EN 61010-1:2010 relative agli strumenti elettronici di misura e ha lasciato la fabbrica in perfette condizioni tecniche di sicurezza.

Il regolare funzionamento e la sicurezza operativa dello strumento possono essere garantiti solo se vengono osservate tutte le normali misure di sicurezza come pure quelle specifiche descritte in questo manuale operativo.

Il regolare funzionamento e la sicurezza operativa dello strumento possono essere garantiti solo alle condizioni climatiche specificate nel capitolo “CARATTERISTICHE TECNICHE”.

Non utilizzare o immagazzinare lo strumento nei modi e/o luoghi ove siano presenti:

- Rapide variazioni della temperatura ambiente che possano causare formazioni di condensa.
- Gas corrosivi o infiammabili.
- Vibrazioni dirette od urti allo strumento.
- Campi elettromagnetici di intensità elevata, elettricità statica.

Se lo strumento viene trasportato da un ambiente freddo a uno caldo, la formazione di condensa può causare disturbi al suo funzionamento. In questo caso bisogna aspettare che la temperatura dello strumento raggiunga la temperatura ambiente prima di rimetterlo in funzione.

### Obblighi dell'utilizzatore

L'utilizzatore dello strumento deve assicurarsi che siano osservate le seguenti norme e direttive riguardanti il trattamento con materiali pericolosi:

- direttive CEE per la sicurezza sul lavoro
- norme di legge nazionali per la sicurezza sul lavoro
- regolamentazioni antinfortunistiche

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI STRUMENTI

### *Strumento*

|  |  |
|--|--|
| Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza) | 185x90x40mm                                      |
| Peso   | 470g (completo di batterie)                      |
| Materiali                                    | ABS, gomma                                       |
| Display                                      | 2x4½ cifre più simboli<br>Area visibile: 52x42mm |

### *Condizioni operative*

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Temperatura operativa      | -5 ... 50°C              |
| Temperatura di magazzino   | -25 ... 65°C             |
| Umidità relativa di lavoro | 0 ... 90% UR no condensa |
| <b>Grado di protezione</b> | <b>IP66</b>              |

### *Alimentazione*

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Batterie                              | 4 batterie 1.5V tipo AA                  |
| Autonomia                             | 200 ore con batterie alcaline da 1800mAh |
| Corrente assorbita a strumento spento | 20µA                                     |
| Rete (cod. <b>SWD10</b> )             | Adattatore di rete 100-240Vac/12Vdc-1A   |

### *Unità di misura*

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <i>Sicurezza dei dati memorizzati</i> | Illimitata, indipendente dalle condizioni di carica delle batterie |
|---------------------------------------|--|

### *Tempo*

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Data e ora  | orario in tempo reale    |
| Accuratezza | 1min/mese max deviazione |

### *Memorizzazione dei valori misurati - modello **HD2178.2***

|  |   |
|--|---|
| Tipo                                       | 2000 pagine di 40 campioni ciascuna   |
| Quantità                                   | 80000 campioni in totale  |
| Intervallo di memorizzazione selezionabile | 1s, 5s, 10s, 15s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min ed 1ora |

### *Interfaccia seriale RS232C*

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Tipo                               | RS232C isolata galvanicamente  |
| Baud rate                          | impostabile da 1200 a 38400 baud   |
| Bit di dati                        | 8  |
| Parità                             | Nessuna  |
| Bit di stop                        | 1  |
| Controllo di flusso                | Xon/Xoff   |
| Lunghezza cavo seriale             | Max 15m  |
| Intervallo di stampa selezionabile | immediata oppure 1s, 5s, 10s, 15s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min ed 1ora |

### *Interfaccia USB - modello **HD2178.2***

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| Tipo | 1.1 - 2.0 isolata galvanicamente |
|------|----------------------------------|

## Collegamenti

|   |  |
|---|--|
| Ingresso modulo per sonde               | Connettore 8 poli maschio DIN45326     |
| Interfaccia seriale RS232               | Connettore 8 poli MiniDin              |
| Interfaccia USB (solo <b>HD2178.2</b> ) | Connettore Mini-USB tipo B             |
| Adattatore di rete (cod. <b>SWD10</b> ) | Connettore 2 poli (positivo al centro) |

## Misura di temperatura dello strumento - sensori RTD

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Range di misura Pt100  | -200...+650°C |
| Range di misura Pt1000 | -200...+650°C |
| Risoluzione            | 0.1°C         |
| Accuratezza            | ±0.05°C       |
| Deriva ad 1 anno       | 0.1°C/anno    |

## Misura di temperatura dello strumento - Tc

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Range di misura Tc: K | -200 ... +1370°C |
| Range di misura Tc: J | -100 ... +750°C  |
| Range di misura Tc: T | -200 ... +400°C  |
| Range di misura Tc: N | -200 ... +1300°C |
| Range di misura Tc: E | -200 ... +750°C  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Risoluzione           | 0.1°C                                       |
| Accuratezza strumento |   |
| Termocoppia K         | ±0.1°C fino a 600°C<br>±0.2°C oltre i 600°C |
| Termocoppia J         | ±0.1°C fino a 400°C<br>±0.2°C oltre i 400°C |
| Termocoppia T         | ±0.1°C                                      |
| Termocoppia N         | ±0.1°C fino a 600°C<br>±0.2°C oltre i 600°C |
| Termocoppia E         | ±0.1°C fino a 300°C<br>±0.2°C oltre i 300°C |

**L'accuratezza si riferisce al solo strumento; non è compreso l'errore dovuto alla termocoppia e al sensore di riferimento del giunto freddo.**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Deriva in temperatura @ 20°C | 0.02%/ $^{\circ}$ C |
| Deriva ad 1 anno             | 0.1°C/anno          |

## Tolleranza delle sonde termocoppia:

La tolleranza di un tipo di termocoppia corrisponde alla massima deviazione ammessa dalla f.e.m. di una qualsiasi termocoppia di tal tipo, con giunto di riferimento a 0°C. La tolleranza viene espressa in gradi Celsius, preceduta dal segno.

Le tolleranze si riferiscono alla temperatura di esercizio per la quale la termocoppia è prevista, in funzione del diametro dei termoelementi.

## CLASSI DI TOLLERANZA DELLE TERMOCOPPIE

Tolleranze secondo la norma **IEC 60584-2**.

I valori si riferiscono a termocoppie con **giunto di riferimento a 0 °C**.

| Tipo di termocoppia | Classe di tolleranza 1         |                                | Classe di tolleranza 2         |                      | Classe di tolleranza 3         |                     |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
|                     | Intervallo di temperatura (°C) | Tolleranza (°C)                | Intervallo di temperatura (°C) | Tolleranza (°C)      | Intervallo di temperatura (°C) | Tolleranza (°C)     |
| <b>B</b>            | ---                            | ---                            | +600...+1700                   | $\pm 0,0025 \cdot t$ | +600...+800                    | $\pm 4$             |
|                     | ---                            | ---                            | ---                            | ---                  | +800...+1700                   | $\pm 0,005 \cdot t$ |
| <b>E</b>            | -40...+375                     | $\pm 1,5$                      | -40...+333                     | $\pm 2,5$            | -167...+40                     | $\pm 2,5$           |
|                     | +375...+800                    | $\pm 0,004 \cdot t$            | +333...+900                    | $\pm 0,0075 \cdot t$ | -200...-167                    | $\pm 0,015 \cdot t$ |
| <b>J</b>            | -40...+375                     | $\pm 1,5$                      | -40...+333                     | $\pm 2,5$            | ---                            | ---                 |
|                     | +375...+750                    | $\pm 0,004 \cdot t$            | +333...+750                    | $\pm 0,0075 \cdot t$ | ---                            | ---                 |
| <b>K, N</b>         | -40...+375                     | $\pm 1,5$                      | -40...+333                     | $\pm 2,5$            | -167...+40                     | $\pm 2,5$           |
|                     | +375...+1000                   | $\pm 0,004 \cdot t$            | +333...+1200                   | $\pm 0,0075 \cdot t$ | -200...-167                    | $\pm 0,015 \cdot t$ |
| <b>R, S</b>         | 0...+1100                      | $\pm 1$                        | 0...+600                       | $\pm 1,5$            | ---                            | ---                 |
|                     | +1100...+1600                  | $\pm [1+0,003 \cdot (t-1100)]$ | +600...+1600                   | $\pm 0,0025 \cdot t$ | ---                            | ---                 |
| <b>T</b>            | -40...+125                     | $\pm 0,5$                      | -40...+133                     | $\pm 1$              | -67...+40                      | $\pm 1$             |
|                     | +125...+350                    | $\pm 0,004 \cdot t$            | +133...+350                    | $\pm 0,0075 \cdot t$ | -200...-67                     | $\pm 0,015 \cdot t$ |

Nota: t = temperatura del giunto di misura in °C.

## DATI TECNICI DELLE SONDE E MODULI IN LINEA CON LO STRUMENTO

### SONDE Pt100 A 4 FILI E Pt1000 A 2 FILI

| Modello                                      | Tipo            | Campo d'impiego | Accuratezza |
|--|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>TP47.100.O</b><br>1/3 DIN – Film sottile  | Pt100 a 4 fili  | -50...+250°C    | 1/3 DIN     |
| <b>TP47.1000.O</b><br>1/3 DIN – Film sottile | Pt1000 a 2 fili | -50...+250°C    | 1/3 DIN     |
| <b>TP87.100.O</b><br>1/3 DIN – Film sottile  | Pt100 a 4 fili  | -50...+200°C    | 1/3 DIN     |
| <b>TP87.1000.O</b><br>1/3 DIN – Film sottile | Pt1000 a 2 fili | -50...+200°C    | 1/3 DIN     |

#### *Caratteristiche comuni*

Risoluzione 0.1°C

Deriva in temperatura @ 20°C

Pt100 0.003%/ $^{\circ}$ C

Pt1000 0.005%/ $^{\circ}$ C

## SONDE DI TEMPERATURA SENSORE Pt100 CON MODULO SICRAM

| Modello                                    | Tipo                        | Campo d'impiego | Accuratezza   |
|--|-----------------------------|-----------------|---|
| <b>TP472I</b>                              | Immersione                  | -196°C...+500°C | ±0.25°C (-196°C...+300°C)<br>±0.5°C (+300°C...+500°C) |
| <b>TP472I.0</b><br>1/3 DIN - Film sottile  | Immersione                  | -50°C...+300°C  | ±0.25°C   |
| <b>TP473P.I</b>                            | Penetrazione                | -50°C...+400°C  | ±0.25°C (-50°C...+300°C)<br>±0.5°C (+300°C...+400°C)  |
| <b>TP473P.0</b><br>1/3 DIN - Film sottile  | Penetrazione                | -50°C...+300°C  | ±0.25°C   |
| <b>TP474C.0</b><br>1/3 DIN - Film sottile  | Contatto                    | -50°C...+300°C  | ±0.3°C  |
| <b>TP475A.0</b><br>1/3 DIN - Film sottile  | Aria                        | -50°C...+250°C  | ±0.3°C  |
| <b>TP472I.5</b>                            | Immersione                  | -50°C...+400°C  | ±0.3°C (-50°C...+300°C)<br>±0.6°C (+300°C...+400°C)   |
| <b>TP472I.10</b>                           | Immersione                  | -50°C...+400°C  | ±0.3°C (-50°C...+300°C)<br>±0.6°C (+300°C...+400°C)   |
| <b>TP49A.I</b><br>Classe A                 | Immersione                  | -70°C...+250°C  | ±0.25°C   |
| <b>TP49AC.I</b><br>Classe A                | Contatto                    | -70°C...+250°C  | ±0.25°C   |
| <b>TP49AP.I</b><br>Classe A                | Penetrazione                | -70°C...+250°C  | ±0.25°C   |
| <b>TP875.I</b>                             | Globotermometro<br>Ø 150 mm | -30°C...+120°C  | ±0.25°C   |
| <b>TP876.I</b>                             | Globotermometro<br>Ø 50 mm  | -30°C...+120°C  | ±0.25°C   |
| <b>TP87.O</b><br>1/3 DIN - Film sottile    | Immersione                  | -50°C...+200°C  | ±0.25°C   |
| <b>TP878.O</b><br>1/3 DIN - Film sottile   | Fotovoltaico                | +4°C...+85°C    | ±0.25°C   |
| <b>TP878.1.O</b><br>1/3 DIN - Film sottile | Fotovoltaico                | +4°C...+85°C    | ±0.25°C   |
| <b>TP879.O</b><br>1/3 DIN - Film sottile   | Compost                     | -20°C...+120°C  | ±0.25°C   |

### Caratteristiche comuni

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Risoluzione                  | 0.1°C                |
| Deriva in temperatura @ 20°C | 0.003%/ $^{\circ}$ C |

## CODICI DI ORDINAZIONE

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>HD2178.1</b>   | Il kit è composto dallo strumento HD2178.1, 4 batterie alcaline da 1.5V, manuale d'istruzioni e valigetta, software DeltaLog9. <b>Le sonde ed i cavi vanno ordinati a parte.</b>                                       |
| <b>HD2178.2</b>   | Il kit è composto dallo strumento HD2178.2 <b>datalogger</b> , 4 batterie alcaline da 1.5V, manuale d'istruzioni, valigetta e software DeltaLog9. <b>Le sonde ed i cavi vanno ordinati a parte.</b>                    |
| <b>HD2110CSNM</b> | Cavo di collegamento MiniDin 8 poli – Sub D 9 poli femmina per RS232C.   |
| <b>C.206</b>      | Cavo di collegamento MiniDin 8 poli – USB tipo A. Con convertitore RS232/USB integrato.  |
| <b>CP23</b>       | Cavo di collegamento Mini-USB tipo B – USB tipo A.   |
| <b>DeltaLog9</b>  | Software per lo scarico e la gestione dei dati su PC per sistemi operativi Windows (da 98).  |
| <b>SWD10</b>      | Alimentatore stabilizzato a tensione di rete 100-240Vac/12Vdc-1A.  |
| <b>HD40.1</b>     | Kit composto da stampante portatile termica a 24 colonne, interfaccia seriale, larghezza della carta 57mm, 4 batterie ricaricabili NiMH da 1.2V, alimentatore SWD10, 5 rotoli di carta termica e manuale d'istruzioni. |
| <b>BAT-40</b>     | Pacco batterie di ricambio per la stampante HD40.1 con sensore di temperatura integrato.   |
| <b>RCT</b>        | Kit di quattro rotoli di carta termica larghezza 57mm, diametro 32mm.  |

## SONDE COMPLETE DI MODULO SICRAM

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>TP472I</b>    | Sonda ad immersione, sensore Pt100. Gambo Ø 3 mm, lunghezza 300 mm. Cavo lunghezza 2 metri.                             |
| <b>TP472I.0</b>  | Sonda ad immersione, sensore Pt100. Gambo Ø 3 mm, lunghezza 230 mm. Cavo lunghezza 2 metri.                             |
| <b>TP473P.I</b>  | Sonda a penetrazione, sensore Pt100. Gambo Ø 4 mm, lunghezza 150 mm. Cavo lunghezza 2 metri.                            |
| <b>TP473P.0</b>  | Sonda a penetrazione, sensore Pt100. Gambo Ø 4 mm, lunghezza 150 mm. Cavo lunghezza 2 metri.                            |
| <b>TP474C.0</b>  | Sonda a contatto, sensore Pt100. Gambo Ø 4 mm, lunghezza 230 mm, superficie di contatto Ø 5 mm. Cavo lunghezza 2 metri. |
| <b>TP475A.0</b>  | Sonda per aria, sensore Pt100. Gambo Ø 4 mm, lunghezza 230 mm. Cavo lunghezza 2 metri.                                  |
| <b>TP472I.5</b>  | Sonda ad immersione, sensore Pt100. Gambo Ø 6 mm, lunghezza 500 mm. Cavo lunghezza 2 metri.                             |
| <b>TP472I.10</b> | Sonda ad immersione, sensore Pt100. Gambo Ø 6 mm, lunghezza 1000 mm. Cavo lunghezza 2 metri.                            |
| <b>TP49A.I</b>   | Sonda ad immersione, sensore Pt100. Gambo Ø 2.7 mm, lunghezza 150 mm. Cavo lunghezza 2 metri. Impugnatura in alluminio. |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>TP49AC.I</b>  | Sonda a contatto, sensore Pt100. Gambo Ø 4 mm, lunghezza 150 mm. Cavo lunghezza 2 metri. Impugnatura in alluminio.       |
| <b>TP49AP.I</b>  | Sonda a penetrazione, sensore Pt100. Gambo Ø 2.7 mm, lunghezza 150 mm. Cavo lunghezza 2 metri. Impugnatura in alluminio. |
| <b>TP875.I</b>   | Globotermometro Ø 150 mm con impugnatura. Cavo lunghezza 2 metri.  |
| <b>TP876.I</b>   | Globotermometro Ø 50 mm con impugnatura. Cavo lunghezza 2 metri.   |
| <b>TP87.O</b>    | Sonda ad immersione, sensore Pt100. Gambo Ø 3 mm, lunghezza 70 mm. Cavo lunghezza 2 metri.                               |
| <b>TP878.O</b>   | Sonda a contatto per pannelli fotovoltaici. Cavo lunghezza 2 metri.  |
| <b>TP878.1.O</b> | Sonda a contatto per pannelli fotovoltaici. Cavo lunghezza 5 metri.  |
| <b>TP879.O</b>   | Sonda a penetrazione per compost. Gambo Ø 8 mm, lunghezza 1 metro. Cavo lunghezza 2 metri.                               |

### SONDE DI TEMPERATURA SENZA MODULO SICRAM

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>TP47.100.O</b>  | Sonda a immersione sensore Pt100 diretto a 4 fili. Gambo sonda Ø 3 mm, lunghezza 230 mm. Cavo di collegamento a 4 fili con connettore, lunghezza 2 metri. |
| <b>TP47.1000.O</b> | Sonda a immersione sensore Pt1000. Gambo sonda Ø 3 mm, lunghezza 230 mm. Cavo di collegamento a 2 fili con connettore, lunghezza 2 metri.                 |
| <b>TP87.100.O</b>  | Sonda a immersione sensore Pt100 diretto a 4 fili. Gambo sonda Ø 3 mm, lunghezza 70 mm. Cavo di collegamento a 4 fili con connettore, lunghezza 2 metri.  |
| <b>TP87.1000.O</b> | Sonda a immersione sensore Pt1000. Gambo sonda Ø 3 mm, lunghezza 70 mm. Cavo di collegamento a 2 fili con connettore, lunghezza 2 metri.                  |
| <b>TP47</b>        | Solo connettore per collegamento di sonde: Pt100 diretta a 3 o 4 fili, Pt1000 e Ni1000 a 2 fili.  |

### SONDE TERMOCOPPIA

Agli strumenti possono essere collegate tutte le sonde a termocoppia con connettore mignon standard disponibili a listino.

**I laboratori metrologici LAT N° 124 di Delta OHM sono accreditati da ACCREDIA in Temperatura, Umidità, Pressione, Fotometria/Radiometria, Acustica e Velocità dell'aria. Possono fornire certificati di taratura per le grandezze accreditate.**

## **NOTE**

---

## **GARANZIA**

Il fabbricante è tenuto a rispondere alla "garanzia di fabbrica" solo nei casi previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Ogni strumento viene venduto dopo rigorosi controlli; se viene riscontrato un qualsiasi difetto di fabbricazione è necessario contattare il distributore presso il quale lo strumento è stato acquistato. Durante il periodo di garanzia (24 mesi dalla data della fattura) tutti i difetti di fabbricazione riscontrati sono riparati gratuitamente. Sono esclusi l'uso improprio, l'usura, l'incuria, la mancata o inefficiente manutenzione, il furto e i danni durante il trasporto. La garanzia non si applica se sul prodotto vengono riscontrate modifiche, manomissioni o riparazioni non autorizzate. Soluzioni, sonde, elettrodi e microfoni non sono garantiti in quanto l'uso improprio, anche solo per pochi minuti, può causare danni irreparabili.


Il fabbricante ripara i prodotti che presentano difetti di costruzione nel rispetto dei termini e delle condizioni di garanzia inclusi nel manuale del prodotto. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Padova. Si applicano la legge italiana e la "Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di merci".

## **INFORMAZIONI TECNICHE**

Il livello qualitativo dei nostri strumenti è il risultato di una continua evoluzione del prodotto. Questo può comportare delle differenze fra quanto riportato nel manuale e lo strumento che avete acquistato.

Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso specifiche tecniche e dimensioni per adattarle alle esigenze del prodotto.

## **INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

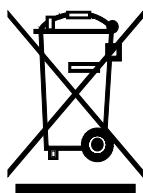

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche con apposto specifico simbolo in conformità alla Direttiva 2012/19/UE devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Gli utilizzatori europei hanno la possibilità di consegnarle al Distributore o al Produttore all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, oppure presso un punto di raccolta RAEE designato dalle autorità locali. Lo smaltimento illecito è punito dalla legge.

Smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche separandole dai normali rifiuti aiuta a preservare le risorse naturali e consente di riciclare i materiali nel rispetto dell'ambiente senza rischi per la salute delle persone.

**CE RoHS**



Si prega di prendere nota del nostro nuovo nome:

Senseca Italy Srl

Via Marconi 5, 35030 Padua, Italy

I documenti sono in fase di modifica