

HD9008..., HD9009... TRASMETTITORI DI TEMPERATURA E UMIDITÀ HD9007... - PROTEZIONE RADIAZIONI SOLARI AD ANELLI



HD9008...e HD9009... sono serie di trasmettitori a microprocessore di umidità relativa e temperatura (o solo umidità relativa o solo temperatura) monoblocco configurabili in temperatura.

Sono disponibili in diverse versioni:

- HD9008TRR: passivo con uscita 4...20 mA per UR e temperatura
- HD9008T7AC: passivo con uscita 4...20 mA (solo temperatura)
- HD9008T7S: uscita RS485 MODBUS-RTU
- HD9009TRR: uscita in tensione standard (uscite diverse disponibili su richiesta) 0...1V per UR e temperatura

Sensori

Il sensore di umidità é un condensatore il cui dielettrico é formato da un polimero igroscopico. Dato che la costante dielettrica relativa dell'acqua é circa 80, si ottiene una forte variazione di capacità al variare del contenuto di umidità di questo polimero. I vantaggi particolari di questo tipo di sensore sono la buona linearità, l'insensibilità a variazioni di temperatura, il breve tempo di risposta e la lunga durata. Il sensore perde transitoriamente la precisione se sulla sua superficie si forma della condensa (il valore trasmesso é più alto di quello reale a causa di un aumento della capacità effettiva).

ll sensore di temperatura è una termoresistenza al Platino (100 $\!\Omega$ @ 0 °C). La variazione di resistenza della Pt100 viene trasformata in un segnale di corrente o tensione lineare con la temperatura.


Installazione e montaggio

La precisione della misura non dipende dalla posizione del trasmettitore. È tuttavia consigliabile installare il trasmettitore in modo che il sensore, dove possibile, sia rivolto verso il basso per minimizzare la deposizione di polvere sul filtro di protezione dei sensori. Il trasmettitore non deve essere montato vicino a porte, in presenza di correnti d'aria o zone senza movimento d'aria o nelle vicinanze di una sorgente di calore in quanto un riscaldamento dell'aria comporta una diminuzione dell'umidità relativa (a parità di vapore d'acqua presente).

Nell'uso verificare la compatibilità del sensore all'atmosfera in cui è installato.

Per accedere alla morsettiera del trasmettitore procedere nel seguente modo (si veda la figura sotto):

- svitare il passacavo A;
- estrarre il gommino B e svitare il fondo C;
- inserire il cavo attraverso i tre elementi A, B e C ed effettuare le connessioni alla morsettiera;
- richiudere il tutto tenendo fisso il cavo mentre si chiude il passacavo A per evitare di torcerlo.




Trasmissione del segnale per modelli con uscita analogica


Il circuito elettronico é progettato in modo che il segnale aumenti linearmente all'aumentare dell'umidità e della temperatura.

In presenza di cavi che trasmettono forti correnti o macchine che provocano disturbi elettromagnetici é necessario disporre i cavi di collegamento del trasmettitore in un canale separato o ad una certa distanza in modo che i disturbi vengano schermati. Si raccomanda di usare per le connessioni un cavo schermato.

Connessioni

La fig.2 e la fig.3 riportano gli schemi di collegamento dei modelli con uscita analogica. Con i simboli $R_{\rm RH}$ e $R_{\rm ^{\circ}C}$ si rappresenta l'ingresso in corrente di un qualsiasi dispositivo inserito nel loop 4...20 mA vale a dire: un indicatore, un controllore, un data logger o un registratore. In fig.2 i simboli Vin%RH e $Vin^{\circ}C$ hanno lo stesso significato. Rispetto alle figure riportate, lo schema di collegamento del modello HD9008T7AC si distiguerà per aver presente solo l'uscita in temperatura.

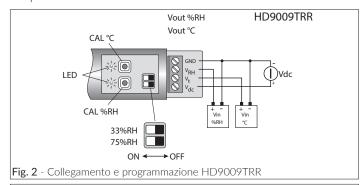

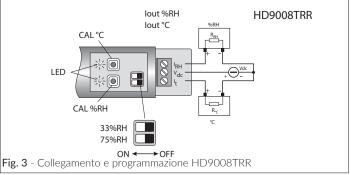

Programmazione

La riprogrammabilità si realizza semplicemente operando su un tasto senza necessità di agire su ponticelli, potenziometri, etc.

Calibrazione della sonda di umidità

L'ingresso umidità può essere ricalibrato usando due soluzioni sature: la prima a 75%, la seconda a 33%; il campo di umidità relativa 0% UR... 100% UR è fisso, 4 mA (o 0 Vdc) corrispondono a 0% UR, 20 mA (o 1 Vcc) corrispondono a 100% UR.

L'utente può ricalibrare la sonda di umidità relativa, mantenendo il range 0%...100% UR

Sono richiesti i seguenti accessori

- per HD9008TRR: una sorgente di alimentazione in tensione continua 10...30Vdc, un amperometro di precisione con campo minimo 0...25 mA.
- per HD9009TRR: una sorgente di alimentazione in tensione continua 5...35 Vdc, un voltmetro di precisione con campo minimo 0...1 Vdc.

La calibrazione della sonda di umidità si effettua su due punti fissi a 75.4% UR (sempre primo punto) e a 33% UR (secondo punto).

Procedura

- 1. Per accedere alla morsettiera, svitare il passacavo A (si veda la fig.1) tenendo fermo il cavo per evitare che si attorcigli. Tirare indietro il gommino e svitare il fondo dello strumento.
- 2. Collegare i fili per alimentare lo strumento come riportato negli schemi di collegamento di fig. 4 (HD9008TRR) e fig. 5 (HD9009TRR).
- 3. Inserire la sonda nel contenitore con la soluzione satura al 75% UR ed attendere almeno 30 minuti. Sonde e soluzioni devono essere alla stessa temperatura.
- 4. Spostare il dip-switch 75% UR in posizione ON.
- 5. Premere il tastino CAL%UR e tenerlo premuto per almeno 5 secondi finché il corrispondente led non emette un lampeggio. A questo punto è possibile rilasciare il tastino: il led rimane acceso. Un sensore inserito nella sonda compensa la differenza di temperatura della soluzione rispetto ai 20 °C.
- 6. Spostare il dip-switch 75% UR in posizione OFF.
- 7. Inserire la sonda nel contenitore con la soluzione satura al 33% UR ed attendere almeno 30 minuti. Sonde e soluzioni devono essere alla stessa temperatura
- 8. Spostare il dip-switch 33% UR in posizione ON.
- 9. Premere il tastino CAL%UR e tenerlo premuto per almeno 5 secondi finché il corrispondente led non si spegne. A questo punto è possibile rilasciare il tastino.
 - Se la soluzione è a 20 °C l'uscita sarà pari a 9.28 mA (per HD9008TRR) e 0.330 V (per HD9009TRR).
- 10. Riportare il dip-switch 33% UR in posizione OFF.
- 11. Richiudere lo strumento riavvitando il fondo, reinserendo

il gommino e riavvitando il passacavo: tenere fermo il cavo per evitare che si attorcigli.

12. Si è conclusa la taratura della sonda UR.

Per la calibrazione in umidità relativa sono disponibili soluzioni sature di riferimento. Per gli strumenti in uso continuo si consiglia la calibrazione ogni 12/18 mesi a seconda dell'ambiente in cui opera. Nell'uso verificare la compatibilità del sensore nell'atmosfera in cui viene impiegato soprattutto in presenza di atmosfere aggressive (possono corrodere il sensore).

Nota: il primo punto di calibrazione dev'essere sempre a 75% UR.

Programmazione del campo di lavoro in temperatura (modelli HD9008TRR, HD9008T7AC, HD9009TRR)


La configurazione in temperatura è -40...+80 °C e corrisponde rispettivamente a 4...20 mA (per HD9008TRR e HD9008T7AC) ed a 0...1 Vdc (per HD9009TRR). E' possibile impostare un diverso range per la temperatura purché compreso nel campo -40...+80 °C con ampiezza minima di 25 °C. Due led segnalano situazioni di allarme (temperatura fuori del range impostato, sensore rotto o in corto circuito) e assistono l'utilizzatore nella fase di programmazione.


Sono richiesti i seguenti accessori


- per i modelli HD9008TRR e HD9008T7AC: una sorgente di alimentazione in tensione continua 10...30 Vdc, un amperometro di precisione con campo minimo 0...25 mA;
- per HD9009TRR: una sorgente di alimentazione in tensione continua 5...35 Vdc, un voltmetro di precisione con campo minimo 0...1 Vdc;
- simulatore di Pt100 oppure set di resistenze di precisione.


Procedura

- 1. Per accedere alla morsettiera, svitare il passacavo A (si veda la fig.1) tenendo fermo il cavo per evitare che si attorcigli. Tirare indietro il gommino e svitare il fondo dello strumento.
- 2. Svitare il filtro di protezione dei sensori.
- 3. Dissaldare il sensore Pt100 (il più stretto dei due sensori) e saldare al suo posto i fili dell'uscita o di un simulatore di Pt100 o una resistenza di precisione come indicato nelle fig.6 e fig.7. Dopo la saldatura attendere alcuni minuti che la giunzione si sia raffreddata.
- 4. Impostare il simulatore di Pt100 alla temperatura corrispondente all'inizio scala. Ad esempio, supponendo di voler impostare il range -10 °C...+80 °C, si imposterà il simulatore a -10 °C; il valore di resistenza equivalente sarà 96.09 Ω ; se la taratura si esegue con una resistenza fissa, tra i terminali ai quali era saldato il sensore, si collegherà una resistenza fissa di valore pari a 96.09 Ω .
- 5. Attendere 10 secondi affinché la misura si stabilizzi, premere per almeno 5 secondi il tasto di programmazione "CAL °C", fino a che il LED lampeggi una volta e rimanga acceso.

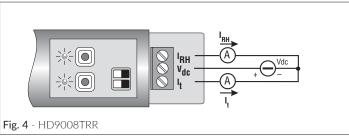

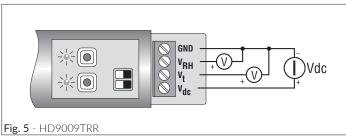

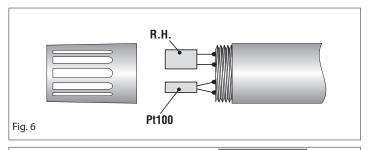

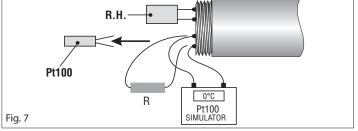

- 6. Impostare il simulatore di Pt100 al valore di temperatura previsto per il fondo scala. Secondo l'esempio di cui sopra, si imposterà il simulatore a +80 °C; il valore di resistenza equivalente sarà 130.89Ω ; se la taratura si esegue con una resistenza fissa, tra i terminali ai quali era saldato il sensore si collegherà una resistenza fissa di valore pari a 130.89Ω .
- 7. Attendere 10 secondi affinché la misura si stabilizzi, premere per almeno 5 secondi il tasto "CAL °C" finché il LED si spegne. Al rilascio del tasto il led lampeggia 2 volte per confermare l'avvenuta programmazione. A questo punto la procedura è terminata.
- 8. Verificare che l'impostazione sia rispondente alle specifiche richieste, impostando il simulatore (o collegando le resistenze di precisione) ai valori corrispondenti all'inizio e al fondo scala e controllando l'uscita con l'amperometro (HD9008TRR e HD9008T7AC) o con il voltmetro (HD9009TRR).
- 9. Risaldare il sensore di temperatura.

**) Usare cavo schermato

- 10. Reinserire il filtro di protezione dei sensori, riavvitare il fondo, reinserire il gommino e riavvitare il passacavo tenendo fermo il cavo per evitare che si attorcigli.
- 11. Si è conclusa la programmazione dell'uscita di temperatura.

Al momento dell'ordine è possibile chiedere un range di uscita in temperatura diverso da -40 $^{\circ}$ C e +80 $^{\circ}$ C.

Nota: le sonde operano nel campo di temperatura -40 °C...+80 °C. Al di fuori di questo campo i dati non sono corretti, l'elettronica è prevista per operare in questo campo.

		HD9008TRR	HD9008T7S	HD9008T7AC	HD9009TRR
Tem	peratura di lavoro	-40+80 °C			
Uscita		analogica	RS485 MODBUS-RTU	analogica	analogica
Alin	nentazione	1030 Vdc	530 Vdc	1030 Vdc	535 Vdc
UMIDITA	Sensore	Capacitivo	/		Capacitivo
	Campo di misura	0100% UR	/		0100% UR
	Accuratezza	±1,5% (090% UR) / ±2% (90100% UR) @ T=1535 °C ± (1,5 + 1,5% misura)% @ T= restante campo	/		±1,5% (090% UR) / ±2% (90100% UR) @ T=1535 °C ± (1,5 + 1,5% misura)% @ T= restante campo
	Tempo di risposta (t ₆₃ , 10 -> 80 %UR)	< 10 s (con filtro standard P1; velocità dell'aria = 2 m/s @ temp. costante)	/		< 10 s (con filtro standard P1; velocità dell'aria = 2 m/s @ temp. costante)
	Segnale di uscita	0% UR = 4.0 mA 100% UR = 20.0 mA	/		0% UR = 0.00 Vdc 100% UR = 1.00 Vdc (*)
	Resistenza di carico	$R_{Lmax} = \frac{(Vdc - 10)}{22mA}$	/		$R_{inMIN} = 10k\Omega$
TEMPERATURA	Campo di misura con configuarazio- ne standard (**)	-40+80 °C			
	Accuratezza	± 0,2 °C ± 0,15% della misura			
	Tempo di risposta (t ₆₃)	<15 s (con filtro P1)			
	Segnale di uscita	-40 °C = 4.0 mA +80 °C = 20.0 mA	MODBUS	-40 °C = 4.0 mA +80 °C = 20.0 mA	-40 °C = 0.00 Vdc +80 °C = 1.00 Vdc (*)
	Restistenza di carico	$R_{Lmax} = \frac{(Vdc - 10)}{22mA}$	/	$R_{Lmax} = \frac{\text{(Vdc - 10)}}{22\text{mA}}$	R _{inMIN} =10kΩ
Dimensioni (escluso passacavo)		Ø 26 x 185 mm			
Grado di protezione		IP65			
DIMENSIONI DEL CAVO	Lunghezza massima per connessione uscita analogica (***)	200 m		200 m	10 m
	Sezione minima dei fili	20 AWG - 0,5 mm ²			
	Diametro massimo del cavo	Ø 5 mm			

(**) Altri campi di misura vanno richiesti al momento dell'ordine o riprogrammati con un simultore Pt100

CODICI DI ORDINAZIONE

HD9008TRR: Trasmettitore di temperatura e umidità relativa meteorologico configurabile.

Campo di misura -40...+80 °C / 0...100% U.R. Due uscite (T e U.R.) 4...20 mA. Sonda Ø26 mm, L= 185 mm. Alimentazione 10...30 Vdc.

HD9008T7S: Trasmettitore di **temperatura** meteorologico. Misura la temperatura con sensore Pt100 1/3 DIN.

Campo di misura -40...+80 °C. **Uscita RS485 MODBUS-RTU**. Sonda Ø26 mm. L= 185 mm. **Alimentazione 5...30 Vdc.**

HD9008T7AC: Trasmettitore di temperatura meteorologico. Misura la temperatura con sensore Pt100 1/3 DIN.

Campo di misura -40...+80 °C. **Uscita 4...20 mA**. Sonda Ø26 mm, L = 185 mm. **Alimentazione 10...30 Vdc**.

HD9009TRR: Trasmettitore di temperatura e umidità relativa meteorologico configurabile.

Campo di misura -40...+80 °C / 0...100% U.R. **Due uscite** (T e U.R.) **0...1 V.** Sonda Ø26 mm, L=185 mm. Alimentazione 5...35 Vdc, 2 mA.

HD9007A-1: protezione a 12 anelli L=190 mm completa di staffa di supporto e fissaggio.

HD9007A-2: protezione a 16 anelli L=240 mm completa di staffa di supporto e fissaggio

HD75: soluzione satura di taratura al 75%, ghiera M 24 x 1,5

HD33: s soluzione satura di taratura al 33%, ghiera M 24 x 1,5

HD9008.21.1: supporto per sonde in verticale. Distanza parete 250 mm. Foro Ø26 mm.

HD9008.21.2: supporto per sonde in verticale. Distanza parete 125 mm. Foro Ø26 mm.

HD9007 - PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI SOLARI AD ANELLI

Caratteristiche

Materiale termoplastico antistatico resistente agli UV a bassa conduttività termica e alta riflessione Tecnopolimero ASA.

Staffa di supporto in alluminio anticorodal verniciata a polveri colore bianco. Staffa di fissaggio a U in Acciaio Inox per albero da 25 a 44 mm.


Dimensioni: Ø esterno 124 mm.

Altezza, staffa esclusa: HD9007A-1: 190 mm peso 640 gr.

HD9007A-2: 240 mm peso 760 gr.

Fissaggio sonda: Ø 25 mm ÷ Ø 27 mm.

Lo schermo ad anelli HD9007 è impiegato per proteggere dalle radiazioni solari, pioggia e vento, le sonde delle stazioni meteorologiche di temperatura e temperatura/umidità relativa.

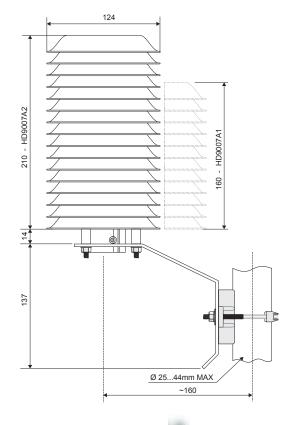





GARANZIA

Il fabbricante è tenuto a rispondere alla "garanzia di fabbrica" solo nei casi previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Ogni strumento viene venduto dopo rigorosi controlli; se viene riscontrato un qualsiasi difetto di fabbricazione è necessario contattare il distributore presso il quale lo strumento è stato acquistato. Durante il periodo di garanzia (24 mesi dalla data della fattura) tutti i difetti di fabbricazione riscontrati sono riparati gratuitamente. Sono esclusi l'uso improprio, l'usura, l'incuria, la mancata o inefficiente manutenzione, il furto e i danni durante il trasporto. La garanzia non si applica se sul prodotto vengono riscontrate modifiche, manomissioni o riparazioni non autorizzate. Soluzioni, sonde, elettrodi e microfoni non sono garantiti in quanto l'uso improprio, anche solo per pochi minuti, può causare danni irreparabili. Il fabbricante ripara i prodotti che presentano difetti di costruzione nel rispetto dei termini e delle condizioni di garanzia inclusi nel manuale del prodotto. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Padova. Si applicano la legge italiana e la "Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di merci"

INFORMAZIONI TECNICHE

Il livello qualitativo dei nostri strumenti è il risultato di una continua evoluzione del prodotto. Questo può comportare delle differenze fra quanto riportato nel manuale e lo strumento che avete acquistato. Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso specifiche tecniche e dimensioni per adattarle alle esigenze del prodotto.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche con apposto specifico simbolo in conformità alla Direttiva 2012/19/UE devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Gli utilizzatori europei hanno la possibilità di consegnarle al Distributore o al Produttore all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, oppure presso un punto di raccolta RAEE designato dalle autorità locali. Lo smaltimento illecito è punito dalla legge.

Smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche separandole dai normali rifiuti aiuta a preservare le risorse naturali e consente di riciclare i materiali nel rispetto dell'ambiente senza rischi per la salute delle persone.

